维氏显微图像分析系统"参数设置"使用说明

确保已经安装所有本主程序所需的所有组件并且已配置号摄像头程序

<u> </u>,

1. 打开面板左上方"摄像"功能。如图中红圈所示

文件 操 作		
调像	存傷	
图像采集 摄像	拍照	3
硬度测量		物镜
压力选择: 1000	▼ 克	© 10X
		● 40X
对角测量		测量
显示压痕	[压痕
重置	距离	:测量

2. 找到合适图像,点击红圈中的"拍照"按钮,如下图所示



(参数是被测物体的实际长度与电脑显示屏幕分辨率的一个比值,因此,只有设置好参数,才能在电脑中知道物体的实际长度,从而进行测量,设置参数比较麻烦,但参数只需设置一次,一旦设置好参数,以后测量无需再进行参数的设置,下面介绍参数的设置)

3. 尽山于臼下红回下的 多奴以直 孜狂	3.	点击下图中红圈中的	"参数设置"	按钮
----------------------	----	-----------	--------	----

文件操作	
调像	存像
图像采集	
摄像	拍照
硬度测量	
	物镜
压力选择: 1000 🚽	· 克 ◎ 10X ◎ 40X
对角测量	手动测量
显示压痕	
重置	距离测量
参数 i	设置
4. 当执行好第三步后界	界面发生变化
	_ 0 <mark></mark> ×_
调像	存像
图像采集	
摄像	拍照
硬度测量	
压力选择:1000 🔻 3	物镜 克 ① 10X ④ 40X
0 輸入实际长度 0 輸入实际长度	0线 0线
数据输入完整后 按此键生成参数 □	数 退出

5. 在已拍照的静态图中,对准4边形4个顶点按照上下左右的顺序依次点击



同时右边面板中出现显示器上的屏幕长度,

硬度测量
物镜
压力选择: 1000 🚽 克 🔘 10X
40X
\frown
250.0C 输入实际长度 0 线
256.07 输入实际长度 0 线
按此键生成参数
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

右侧为次压痕在测微目镜下的实际长度,需要手动设置 例如左侧 "250" 在测微目镜中的实际读数为 "198",则输入 "198" 数值 "256.07" 在测微目镜中的实际读数为 "202",则输入 "202",如下图

硬度测量	
	物镜
压力选择: 1000 🚽 克	🔘 10X
250.0C 输入实际长度 256.07 输入实际长度 202	线线
数据输入完整后 按此键生成参数	
清除数据 保存参数	退出

6. 四个框中数据都有了以后点击红圈中的按钮

硬度测量 压力选择: 1000 ▼ 克 ^{10X} ④ 40X
 250.00 輸入实际长度 198 线 256.07 輸入实际长度 202 线 数据输入完整后 0 猪除数据 保存参数 退出

右侧框中产生电脑屏幕与实际长度的一个参数
 8. 点击"保存参数"按钮

硬度测量	
	物镜
压力选择: 1000 🚽 克	🔘 10X
250.00 输入实际长度 198 256.07 输入实际长度 202	线
数据输入完整后 按此键生成参数	81548154
清除数据 保存参数) 退出
9. 弹出参数对话框要	求确认

确认修改按	"确定",	否则按	"取消
101 0 10 1AIX			-1/111

参数设置
确定要保存此参数吗?原先的参数将被删除并且无法还原
1.26515481548154 确定 取消

(参数一旦被修改就无法还原到初始状态,因此修改参数时请慎重)